


9.4 Zusammenfassung / Merkpunkte Kapitel 9: Amorphe Materialien

Phänomene wie Diffusion, elastische und plastische Verformung oder Bruch gibt es auch in nichtkristallinen Materialien. Die (atomaren) Mechanismen müssen aber teilweise anders sein, da es keine Kristallbaufehler wie z.B. Versetzungen geben *kann*. Wir unterscheiden grob und ungenau zwischen

- **Gläser:** "Verhinderte Kristalle"
- **Polymere:** Lange Ketten mit fast immer organischen Molekülen als Kettenglieder = *Monomere*.

Wir betrachten hier nur (Kohlenstoff) Polymere. Die mögliche Strukturvielfalt ist gigantisch und ergibt sich aus den möglichen Kombinationen von:

- Unterschiedliche Möglichkeiten der Verknüpfung der Monomere (ataktisch, syntaktisch, ..).
- Unterschiedliche Kettenlängen und Kettenlängenverteilungen.
- Viele unterscheidbare *Konformationen* der Ketten: Von "spaghettiartig" bis kristallin.
- Mehrere Möglichkeiten Ketten an *Knoten* zu verknüpfen: Von simplen "Schlaufen" bis zu kovalenten Bindungen.
- In weiten Grenzen einstellbare Knotendichte (z.B. durch "Vulkanisieren" (= Schwefelbrücken) beim Kautschuk).
- Mischungen verschiedener Monomere in einer Kette oder Mischungen verschiedener Ketten.

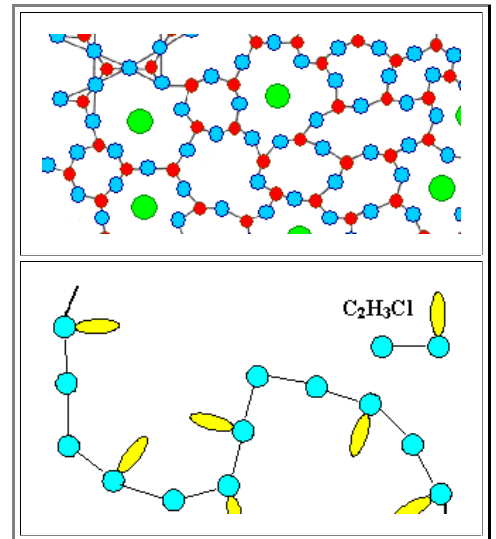


Trotz der enormen Vielfalt möglicher Polymere, wird man einen "Kunststoff" fast immer sofort erkennen. Drei Grundtypen werden unterschieden:

- **Thermoplaste** - werden mit steigender Temperatur weich oder sogar (zäh)flüssig. Damit leicht formbar.
- **Duroplaste** - werden mit steigender Temperatur nicht weich sondern "rauchen ab", d.h. reagieren chemisch und zerstören sich damit selbst.
- **Elastomere** - weniger vornehm alles was man mit "Gummiartig" bezeichnen würde.

Viele Parameter ändern sich in charakteristischer Weise stetig mit der Temperatur, z.B. das Volumen

- Ein Schmelzpunkt T_M ist nicht gut definiert; wichtiger ist im allgemeinen die Glastemperatur T_G

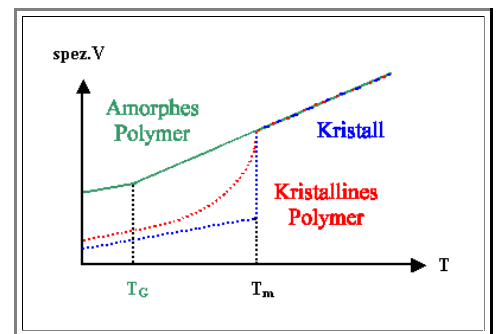


Die beiden Diagramme zeigen die wesentlichen Fakten:

- Alle Polymere verringern um die Glastemperatur herum ihren *E*-Modul um *mehrere Größenordnungen* - falls sie sich nicht vorher schon zersetzen (Duroplaste).
- Elastomere haben oberhalb der Glastemperatur noch ein mehr oder weniger stark ausgedehntes "Gummi"-Plateau - je nach Vernetzungsgrad.
- Die *Knotendichte* bestimmt den Vernetzungsgrad; es gibt viele Vernetzungsmechanismen.

Die wesentlichen Mechanismen sind:

- **Unterhalb Glastemperatur T_G :** Langziehen der Bindungen - wie gehabt. Formal als Verbundmaterial behandelbar: "Harte" Fasern (= kovalente **-C-C-** Bindungen) in "weicher" Matrix (= Sekundärbindungen zwischen den Seitengruppen).
- **Um Glastemperatur T_G :** Matrix "schmilzt", Fasern halten noch, aber werden leicht beweglich.


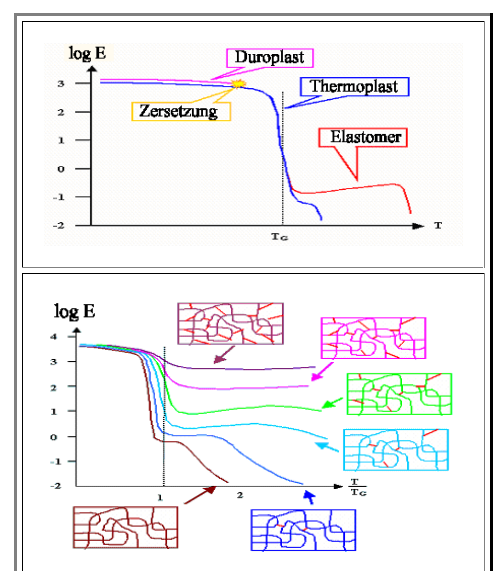


- **Oberhalb Glastemperatur T_G :** Allmähliches Verflüssigen über streichkäse- / honigartige Zustände bei wenig Vernetzung, oder "Gummiplateau" bei höherem Vernetzungsgrad.

Verformungsversuche enthalten jetzt eine dynamische Komponente - die Dehnung wird u.U. stark zeitabhängig

- Man unterscheidet **anelastisches** und **viskoelastisches** Verhalten

Das dynamische Verhalten lässt sich mit den zwei Basiselementen "Feder" und "Stoßdämpfer" leicht modellieren; diese Elemente sind definiert durch:

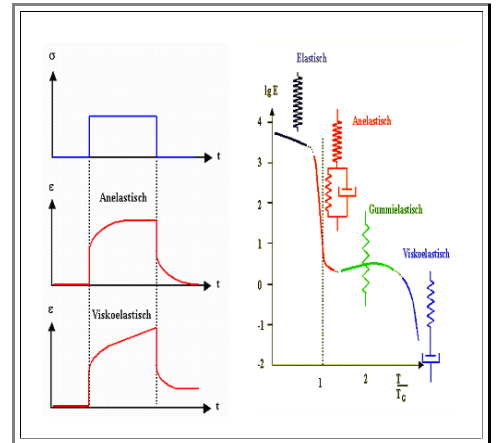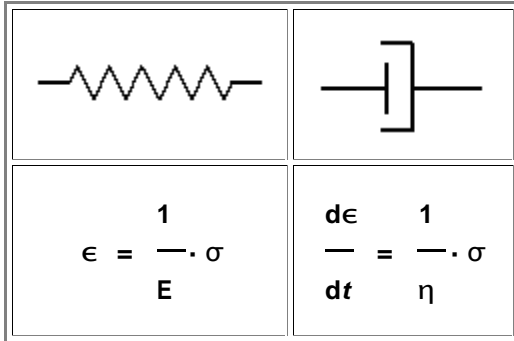


- Dabei sind die **Viskosität ϵ** und der **E-Modul** stark temperaturabhängig.

Gummielastizität ist ein reiner Entropieeffekt!

- Im ungedehnten Zustand entspricht die "Zufallsfaltung" einer Kette dem "Random walk", und damit maximaler Unordnung = Entropie. Der Abstand $\langle r \rangle$ zwischen Anfang und Ende entspricht der **Diffusionslänge** und ist

$$\langle r \rangle = r_0 = a_0 \cdot (3N)^{1/2}$$

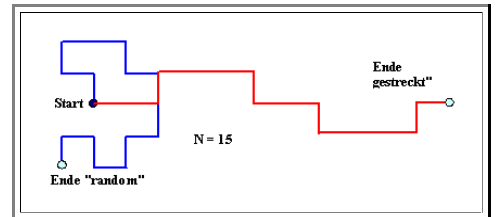

Gestreckt wird die Kette ordentlicher, die Entropie nimmt ab, und damit wächst die freie Enthalpie **G**. Die rückstellende Kraft **F** ergibt sich aus nebenstehendem Differentialquotient.

$$F = \frac{\partial G}{\partial l} = -T \cdot \frac{\partial S(r)}{\partial r}$$

$$S = k \cdot \ln w(x, y, z) \cdot \Delta V$$

- Die Entropie folgt direkt aus der Verteilung $w(x, y, z) \Delta V$ der mittleren Abstände zwischen Kettenanfang und Ende, d.h. der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens des damit beschriebenen Makrozustandes.

Mit einer Gaussverteilung für $w(x, y, z) \Delta V$, einem Übergang von Kräften zu Spannungen sowie Längen zu Dehnungen, und einer simplen Beziehung zwischen maximaler Kettenlänge und Knotendichte ρ , erhält man eine verblüffend einfache Endformel für den **E-Modul**

$$E \approx \approx 3kT \cdot \rho k$$

- Sowohl die Größenordnung (**E** ist sehr klein), **T**-Abhängigkeit und der Zusammenhang mit dem Vernetzungsgrad = Knotendichte wird richtig (wenn auch nur in Näherung) wiedergegeben.
- Die "Chemie" jedoch spielt keine Rolle!

- Bei Temperaturen deutlich kleiner oder größer als die Glas temperatur T_G sind die Verhältnisse einfach:
 - Für $T < T_G$ ist das Polymer mehr oder weniger "spröde"; es bricht nach relativ kleiner Verformung
 - Für $T > T_G$ ist das Polymer mehr oder weniger viskos; es "fließt" wie Streichkäse oder Honig.
- Wichtiger sind neue Verformungsarten im Bereich der Glas temperatur, die es praktisch nur bei Polymeren gibt:
 - **Streckung** bringt die Ketten *permanent* (im Gegensatz zu zum gummiartigem elastischen Verhalten) aus einer geknäuelten in eine gestreckte Konformation.
 - Typisches Beispiel: Manche Folienhüllen oder Bonboneinwicklungen langziehen.
 - **"Crazing"** ist eine Mischform zwischen Spröbruch und Streckung: Mikrorisse wachsen, aber langsam weil in ihrem Innern noch Ketten gestreckt werden.
 - Typisches Beispiel: Geodreieck oder Lineal biegen.

